
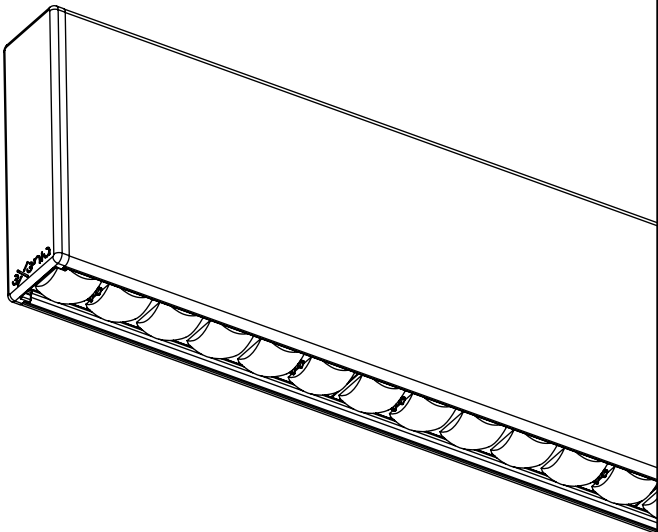
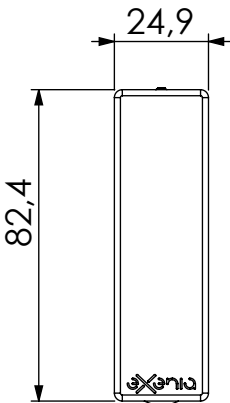


SUPERLINEA PLAFONIERA STANDALONE


CODE 723 4-

7234-----O	LED		IP40		ON/OFF
7234-----D	LED		IP40		DALI
7234-----S	LED		IP40		PUSH
7234-----C	LED		IP40		CASAMBI


cod 72340-

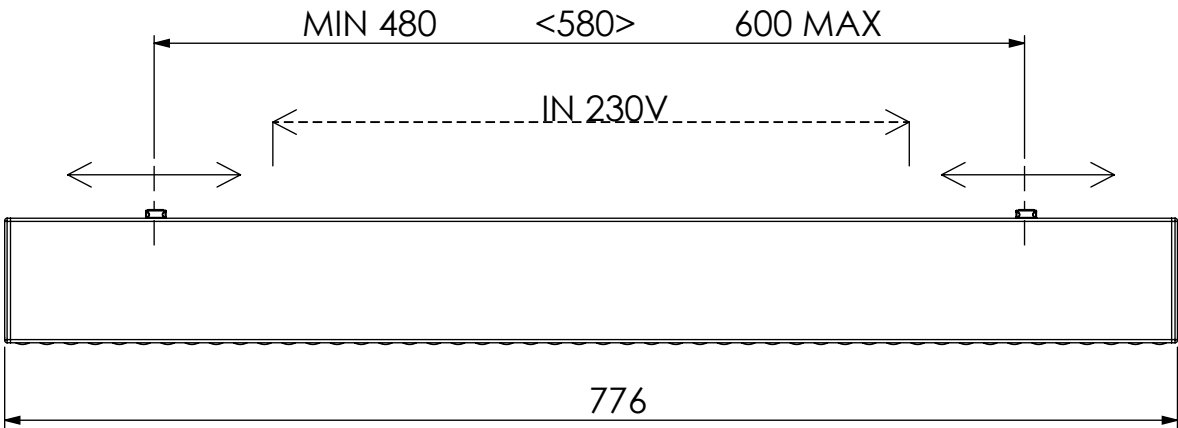

cod 72341-

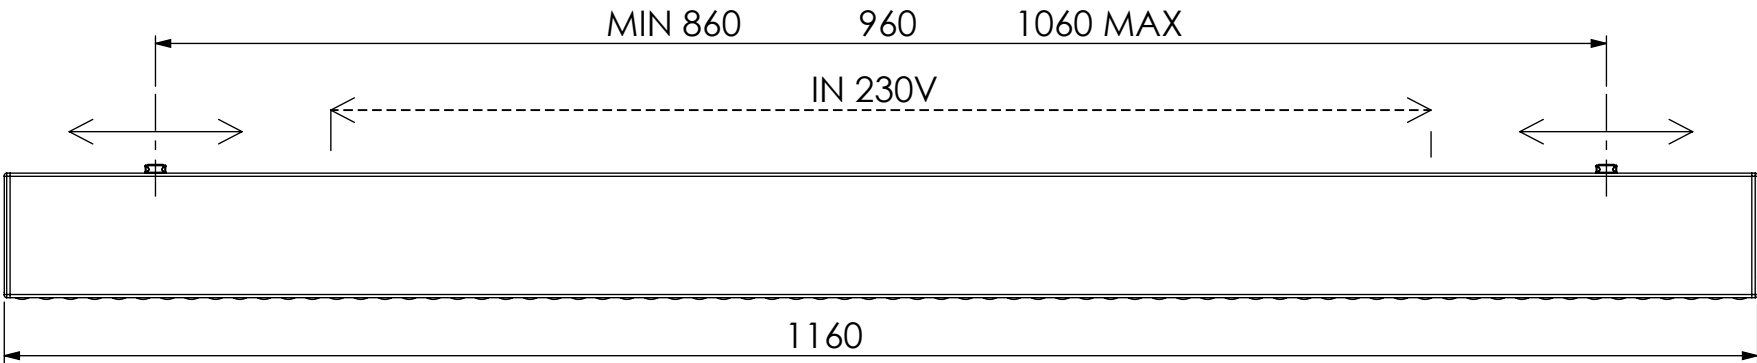

cod 72342-

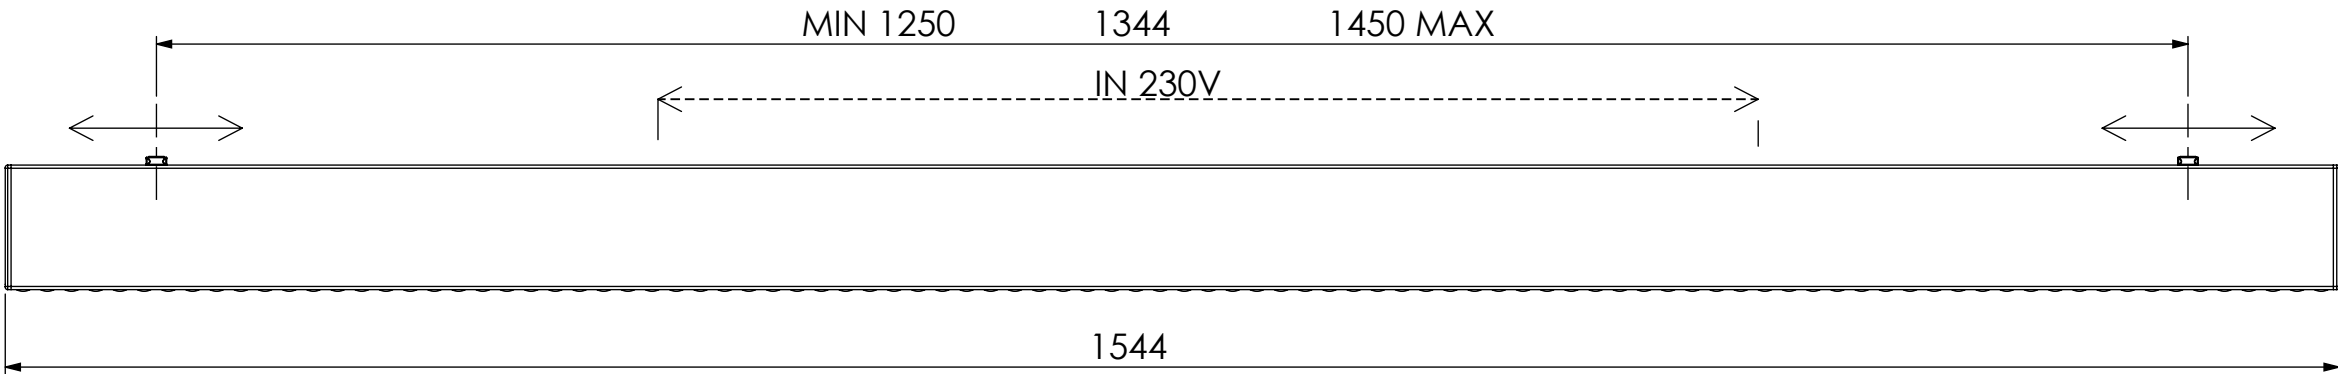



EXAMPLE: 72340-----

580

NO!




NO!



OK




OK

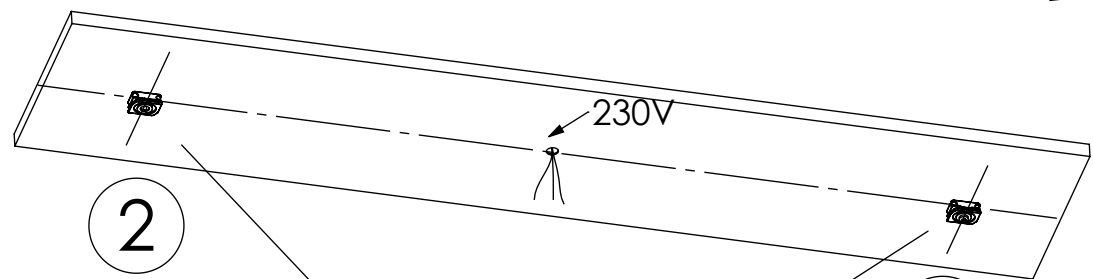

2

2

1

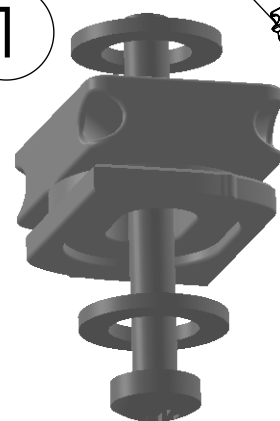


2


NOT INCLUDED



2x




2x

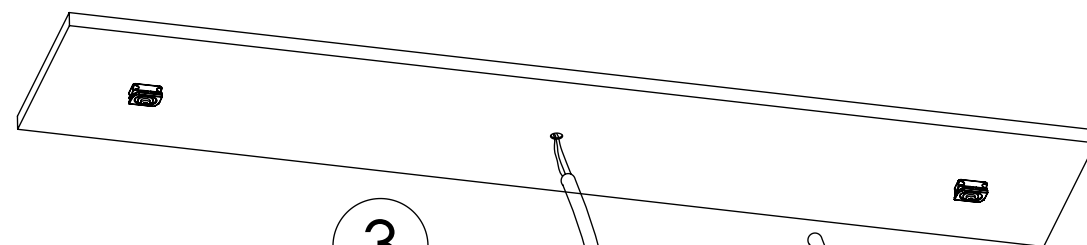


3

PRI
L $\frac{1}{2}$ N

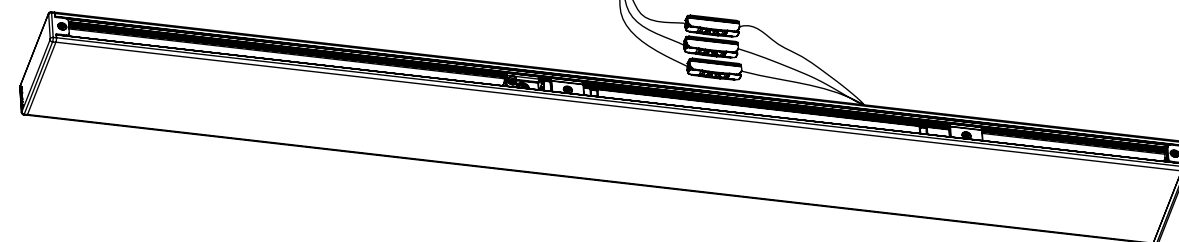


3

PRI
L $\frac{1}{2}$ N

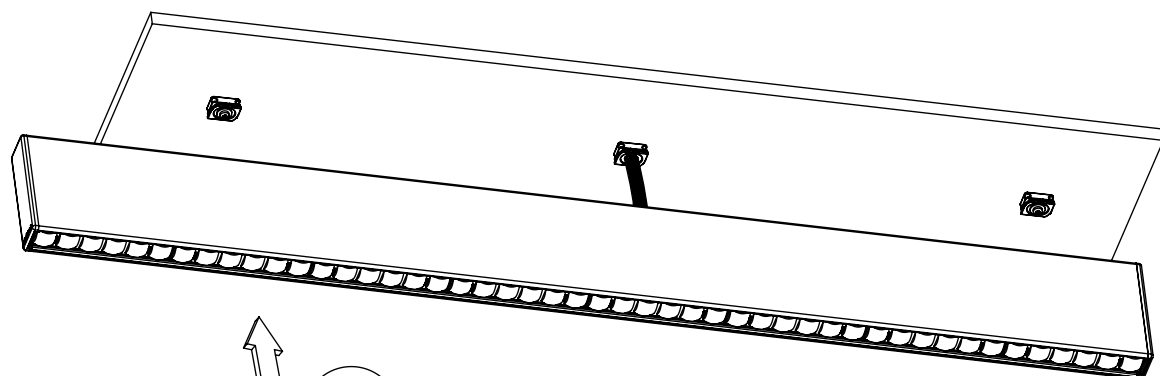


4

4

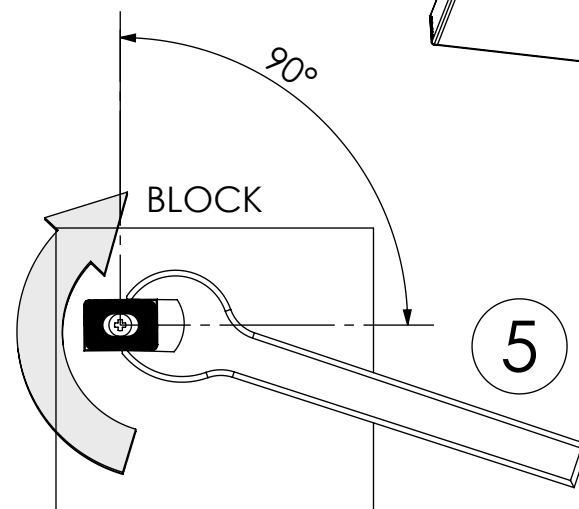

BLOCK

5

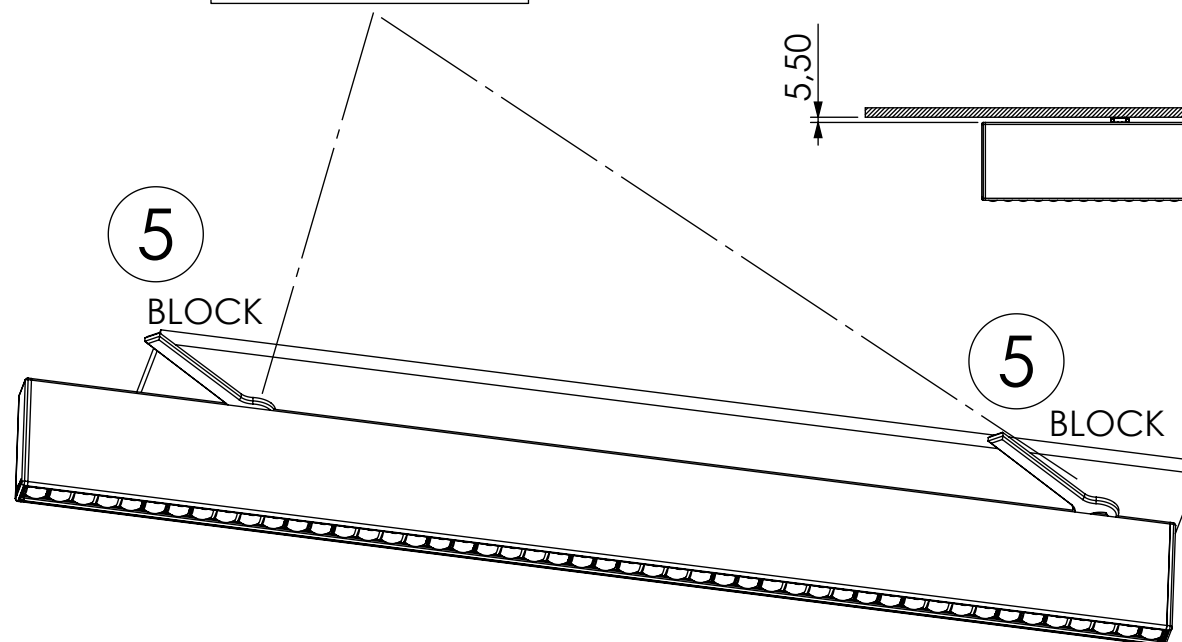


5

BLOCK

5


BLOCK

5,50

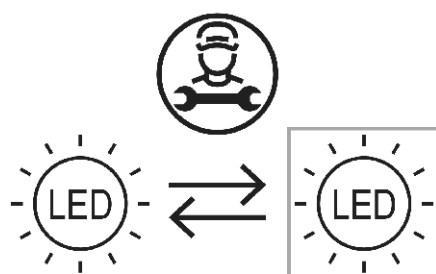

I:LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB:THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

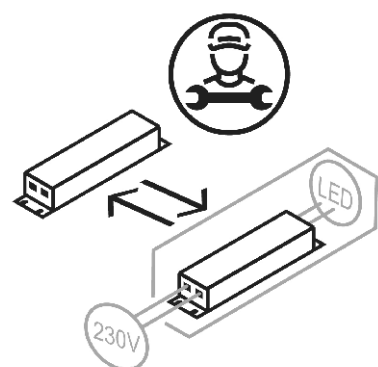

I:LA SOSTITUZIONE DEL DRIVER, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB:THE DRIVER REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

